

Innan fogarna fylls igen:

- 1) Se till att fogarna/sprickorna är fria från damm och fukt.
- 2) Om skumlist används ska denna läggas ut i fogarna/sprickorna. Listen ska vara 2 mm tjockare än fogarnas/sprickornas bredd. Om gummilist används, se nedan.
- 3) Applicera Linoprimer med en liten målarpensel som passar i fogen/sprickan. 1 liter bör räcka till cirka 200 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup.
- 4) Låt Linoprimer torka i minst 4 timmar (vid +20°C).



Fyllning av fogarna/sprickorna:

- 1) Blanda basen (0,7 kg) med härdaren (0,3 kg) och rör om med hjälp av en bormaskin. Var noga med att tömma ut allt innehåll i burken med härdaren!
- 2) Blanda samman basen och härdaren i minst 3 minuter.
- 3) Sätt på pipen på den tomma patronen. Fyll därefter den tomma patronen med det hopblandade Linofogmaterialet och sätt på locket.
- 4) Placera den fyllda patronen i patronpistolen och skär av pipspetsen till lämplig storlek (motsvarande fogens bredd).
- 5) Fyll fogarna/sprickorna. 1 kg (0,7 + 0,3 kg) bör räcka till cirka 15-17 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup.
- 6) Låt materialet torka i minst 15-24 timmar.
- 7) Slipa ytan med finkornigt sandpapper tills den är slät och plan.

Säkerhetsåtgärder vid applicering:

Fara! Sörj för god ventilation. Skydda ansikte, ögon och händer. Förhindra att barn kommer kontakt med materialet.

*AB Lindec strävar efter att lämna korrekt information beträffande tekniska frågor och hantering av sina produkter. Däremot, då AB Lindec inte har någon kontroll varken över hur produkterna blandas och hanteras eller över hur förhållandena är på byggsplatsen, kan AB Lindec inte på något vis hållas ansvariga. AB Lindec kan endast ansvara för produkternas kvalitet vid leveranstillfället.*

Vid användning av gummilist

